




STATUS®

POWER TOOLS

NIBBLER

Read user's manual
carefully before
operating!


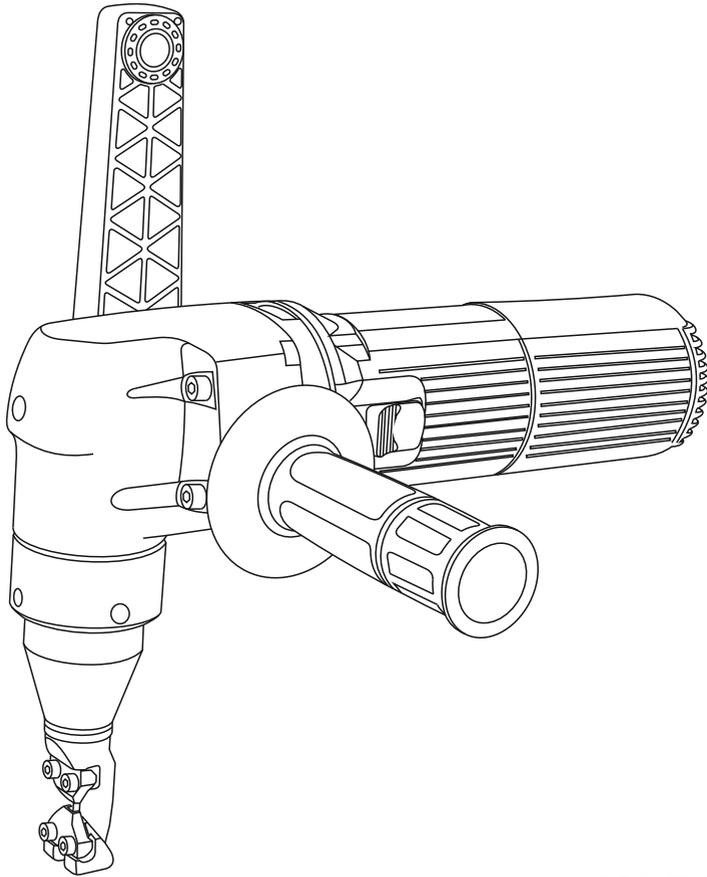


NC500



ME77

PLEASE RECYCLE
www.status.com

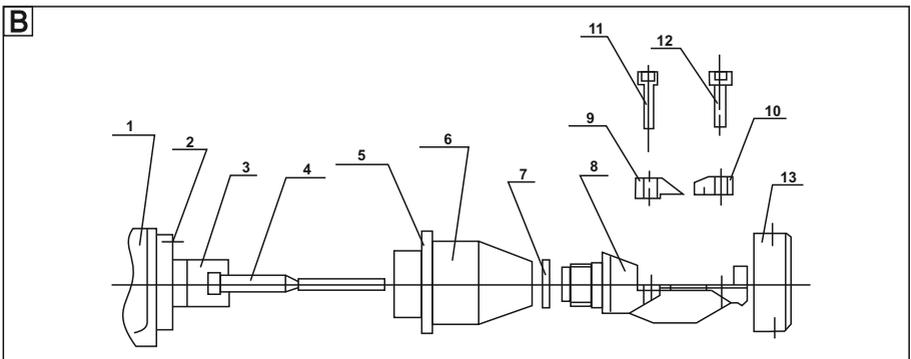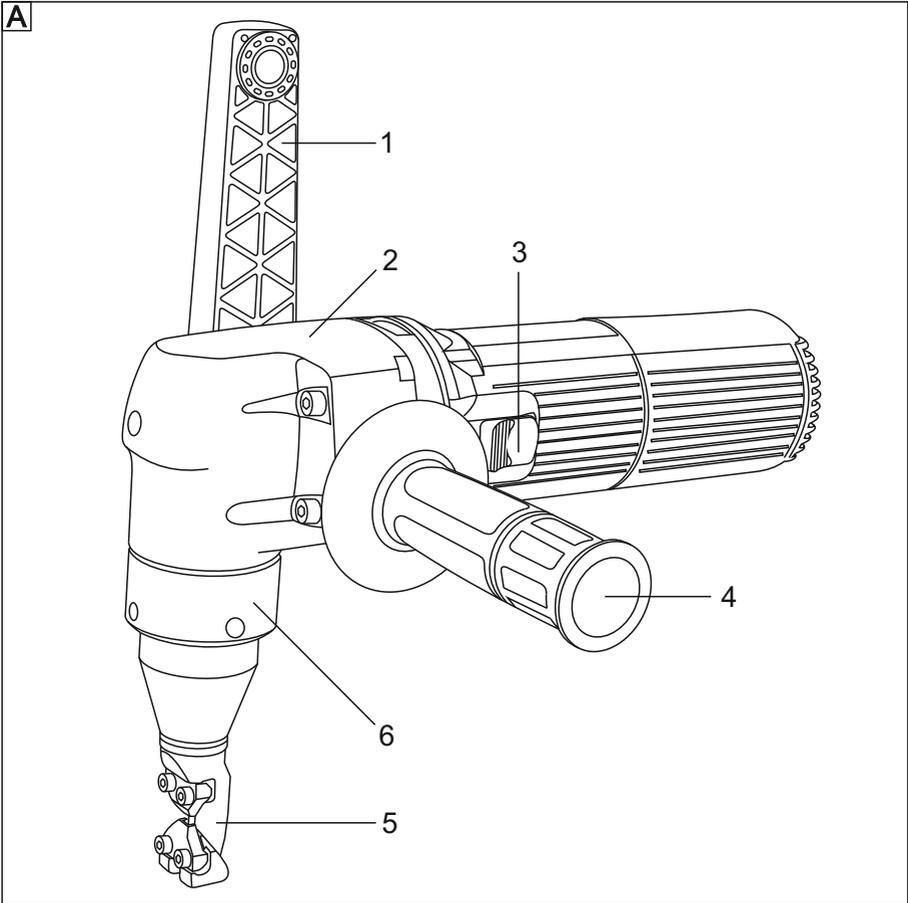

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Данное изделие предназначено для прямолинейной и профильной резки металлических листов из стали, алюминия и других цветных металлов. Максимальная допустимая толщина металлических листов из различных материалов указана в технических характеристиках изделия.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

Прочтите всю инструкцию до конца.

Незнание правил пользования может привести к травмам, или выходу изделия из строя.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

1) Рабочее место

- **Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещённым.**
- **На рабочем месте не должны находиться легковоспламеняющиеся жидкости, в воздухе должны отсутствовать пыль и газы.**
В процессе работы возможно искрение инструмента, что может привести к взрыву или возгоранию.
- **В зоне работы должны отсутствовать дети и посторонние лица.**

2) Электробезопасность

- **Вилка подключения прибора должна отвечать штепсельной розетке.**
Не производите на вилке никаких изменений.
- **Избегайте контакта заземленными поверхностями, трубами, системами отопления, электрическими плитами и холодильниками.**
- **Защищайте изделие от воздействия дождя и сырости.** Проникновение воды в корпус изделия может привести к поражению электротоком.
- **Не используйте кабель не по назначению, не используйте его для подвешивания или переноски изделия.** Оберегайте кабель от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель может стать причиной поражения электротоком.
- **При работе с изделием под открытым небом используйте только такой удлинительный кабель, который разрешен для наружного применения.**

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

3) Личная безопасность

- **Контролируйте свое состояние при работе с изделием. Запрещается работать изделием, если вы больны или находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.**
Это может привести к травме.
- **Одевайтесь правильно. Одежда не должна быть излишне свободной.**
Снимите ювелирные украшения и спрячьте волосы под головной убор.
- **Предотвращение случайного включения машины.**
Не держите палец на клавише выключателя в момент переноски машины, или во время присоединения к машине аккумуляторной батареи.
- **При работе обеспечьте себе удобное и устойчивое положение.**
Потеря равновесия во время работы может привести к травме.
- **Применяйте индивидуальные средства защиты. Всегда используйте защитные очки.**
В зависимости от вида работ применяйте респиратор, нескользящую обувь, защитный шлем, наушники.
- **Не используйте при работе неустойчивую опору.**
Устойчивая опора на ровной поверхности обеспечит полный контроль над изделием.

4) Использование изделия

- **Используйте зажимы или другие средства для надежного закрепления на рабочем месте обрабатываемой заготовки.**
- **Не перегружайте изделие. Используйте для работы только предназначенный для этого инструмент.**
Правильный выбор инструмента делает работу быстрой и безопасной.
- **Не пользуйтесь изделием с неисправным выключателем.**
Контроль над изделием должен быть полным. Неисправный выключатель должен быть немедленно отремонтирован.
- **Храните изделие в местах, недоступных детям.**
- **Содержите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии.**
Хорошо ухоженный инструмент режет заклинивается и делает вашу работу более легкой.
- **Проверяйте подвижные части вашего изделия на отсутствие повреждений,**
легкость их перемещения, прочность фиксации применяемой оснастки.
- **Используйте только те инструменты и принадлежности, которые рекомендуются производителем изделия, или предназначенные для выполнения данного вида работ изготовителями оснастки.**

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

4. ОПИСАНИЕ

- **Храните изделие очищенным от грязи, опилок, стружки и масляных пятен.** Для чистки изделия используйте сухой обтирочный материал. Запрещается использовать для чистки изделия растворители, бензин и жидкие моющие средства. Жидкости и растворители могут повредить корпус изделия и привести в негодность электрическую часть.

5) Сервисное обслуживание

- **Изделие должно обслуживаться только в специализированных сервисных центрах.**

Ремонт изделия неквалифицированными лицами может привести к травмам.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не кладите изделие до полной остановки хода пуансона.
- Перед подключением к сети проверяйте соответствие источника питания маркировочной табличке на изделии.
- В процессе работы режущая головка нагревается. Не прикасайтесь к ней в процессе и сразу после завершения работы - это может привести к ожогу.

ОПИСАНИЕ

A

1. Дополнительная рукоятка
2. Корпус редуктора
3. Выключатель
4. Боковая рукоятка
5. Режущая головка
6. Винтовая втулка

B

1. Корпус редуктора
2. Установочный штифт
3. Шток
4. Пуансон
5. Установочное отверстие
6. Втулка пуансона
7. Прокладка
8. Держатель
9. Направляющая пуансона
10. Матрица
- 11-12. Винты
13. Винтовая втулка

5. СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА

6. СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ

СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА

Включение/выключение изделия

Включение: выключатель (2) перемещается в направлении корпуса редуктора до щелчка фиксатора.

Выключение: нажатием на заднюю выступающую часть клавиши выключателя отключить ее фиксацию, и позволить клавише самостоятельно вернуться в положение «Выключено».

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ

Установите на корпус боковую и дополнительную рукоятки.

Закрепите обрабатываемый лист на верстаке при помощи тисков или струбцин.

Во время работы прочно удерживайте изделие за обе рукоятки.

Переместите клавишу выключателя вперед, чтобы включить изделие.

Во время работы удерживайте инструмент под прямым углом к плоскости обрабатываемого материала.

Не рекомендуется во время резания наклонять изделие вправо, влево, вперед или назад относительно плоскости листа. Это уменьшает эффективность резки и может привести к деформации матрицы.

При криволинейном резании с малыми радиусами следует осторожно поворачивать изделие, чтобы избежать искривления и деформирования матрицы.

Перед началом работы необходимо сделать в заготовке отверстие, с которого будет начат разрез.

Для увеличения скорости резания и лучшей сохранности пуансона рекомендуется смазывать линию предстоящего разреза.

- При резании листовой стали используется масло, предназначенное для металлообработки.

- Для резания алюминия и других цветных металлов рекомендуется использовать смесь керосина и скипидара в соотношении 7:3.

После каждых 10 минут работы необходимо смазывать матрицу и пуансон машинным маслом.

Движение вдоль линии резания должно быть плавным и не быстрым.

Слишком быстрая подача инструмента вдоль линии резания создает перегрузку узла «пуансон – матрица» и электродвигателя.

Качество реза напрямую зависит от состояния пуансона и матрицы. Поэтому производите их периодический осмотр и замену при необходимости.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой изделия отключите его от сети.

- Регулярно очищайте изделие от пыли при помощи сухой ветоши или продувкой сжатым воздухом. Желательно производить чистку изделия после каждого применения. Не используйте для чистки изделия воду, растворители и моющие средства. Попадание воды внутрь изделия ведёт к выходу его из строя, а растворители могут повредить пластмассовые детали изделия.
- Следите за чистотой вентиляционных окон на корпусе изделия.
- Проверяйте затяжку винтов крепления корпусных деталей и при необходимости подтягивайте их.
- Ремонтируйте изделие только в авторизованном сервисном центре и с использованием оригинальных запасных частей.

Замена матрицы и пуансона (Рис. В)

Внимание! Перед началом работ по замене и регулировке пуансона и матрицы убедитесь, что изделие отключено от сети.

Замена матрицы и направляющей пуансона.

1. С помощью шестигранного ключа 3 мм ослабьте фиксирующие винты с внутренним шестигранником (11, 12) матрицы (10) и направляющей пуансона (9).
2. Очистите поверхности держателя (8) от загрязнений.
3. Установите новую матрицу и новую направляющую пуансона.
4. Поставьте обратно винты (11, 12) и затяните их шестигранным ключом 3 мм.

Замена пуансона.

1. С помощью шестигранного ключа 3 мм ослабьте винты с внутренним шестигранником (11, 12), фиксирующие направляющую пуансона (9) и демонтируйте её.
 2. Отвинтите винтовую втулку (13) с помощью специального ключа и извлеките держатель (8).
 3. Освободите и извлеките изношенный пуансон и вставьте на его место новый пуансон.
- Сборку узла проводите в обратном порядке.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

9. КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	NC500
Напряжение	230V ~50 Гц
Потребляемая мощность	500 Вт
Частота ходов	900/мин
Максимальная толщина реза	
- нержавеющая сталь	1.8 мм
- листовой металл	3 мм
Вес	3 кг
Срок службы	5 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ножницы NC500.....	1
Шестигранный ключ.....	1
Ключ для винтовой втулки.....	1
Неподвижная рукоятка.....	1
Дополнительная рукоятка.....	1
Запасной пуансон.....	2
Запасной держатель пуансона и запасная матрица.....	1
Инструкция.....	1
Упаковка.....	1

Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры изделия и его комплектацию без предварительного уведомления.